

- 1) MIRU. Pull rods & pump. Install BOP. Pull tbq.
- 2) TIH. Set cmt rtnr @ 4720'. Sqz perfs 4772-4793' w/200 sx Cl H cmt.
- 3) DOC & rtnr. Test sqz.
- 4) TIH. Set cmt rtnr @ 6370'. Sqz perfs 6416-6422' w/300 sx Cl H cmt.
- 5) DOC & rtnr. Test sqz.
- 6) D/O plugs & C/O hole to PBTD 11,165'.
- 7) Set CIBP @ 9500'. Cap w/35' cmt.
- 8) Perf two szq holes @ 9210' & 9360'.
- 9) TIH. Set cmt rtnr @ 9150'. Sqz perfs w/300 sx Cl H cmt.
- 10) DOC & rtnr. Test sqz.
- 11) Run Temp Survey fr 9450-7600' to determine TOC.
- 12) TIH w/pkr & spt 10% acetic acid fr 9300-9250'.
- 13) Perf 9259-70' & 9276-92' w/2 JSPF.
- 14) A/perfs w/3000 gals of 15% NEFE & BS's.
- 15) If necessary frac perfs. (To be designed at time of work).
- 16) Place well on prod.